

Katto remontti, Naruskantie 218

Sätsisuvanto, kiinteistö 732-427-107-5, sijainti:

<https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7453941.353&e=595051.911&title=M%C3%B6kki&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D>

Mökki rakennettu 89/90, mitat 6,6 x 6, katon lappeet 7,3x4,45







Vaurio: Piipun läpivienti vuotaa



Ja rakenteet osittain lahonneet (saunan katto)



Näyttää siltä, että:

- ainakin kuvassa näkyvät 3 kattopalkkia on uusittava + muut piipun ympärillä olevat rakenteet
- oikeanpuoleisesta palkista eteenpäin näyttäisivät rakenteet olevan kunnossa
- oletettavasti vasemmalla puolella vaurio rajoittuu kuvaan, mutta se selviää tarkemmin kattoa avatessa

Oikea puoli (väliseinä keittiöön)



Oikea puoli, yläosa



Vasen puoli, väliseinä eteiseen



Vasen puoli yläosa



Katon rakenteesta:
Kattopalkki: 45x145



Rakennuksen sisällä on kattopalkin alla lisäksi 45x95



kattopalkissa 30mm rima, jossa tuulensuojalevy ja sen alla 25cm villaa, höyrysulku ja paneeli.



Piippu





Isoa viistoutta ei päälilaatan alareunassa ole, mutta jäljistä päätellen piippu tiputtaa veden pellille parin sentin päähän piipusta.



Piippu harjan puolelta



Saunan sisäkaton panelointi

Paneloitava alue 190 (leveys) x 200 (pituus)

